

**BC** **Сензор за движение MOON SR36 (код 003075)**

Монтажът на осветителното тяло да се извърши от компетентно лице съгласно настоящата инструкция. Моля, съхранявайте инструкцията.

**Характеристики на продукта:**

Обхват на действие: 360°

Закриващо напрежение: 220V-240VAC, 50Hz

Max преключваща мощност ЛНЖ: 1200W (220V-240VAC)

Разстояние на действие: max 6m (<24°C)

Височина на инсталиране: 2.2–4m

Работна температура: -20~+40°C

Време за задържане: 10sec - 7min (регулируемо)

Външна осветеност: 3-2000LUX (регулируемо)

Степен на защита: IP20

Мощност: 0,45W (работен режим)/ 0,1W (режим на готовност)

Монтажен отвор: ø65mm

**Общи бележки и информация**

Извършването на каквито и да било действия при включено електрическо напрежение носи потенциална опасност от поражения от електрически ток. Електрохраняването трябва да бъде изключено преди започване на работа.

При свързване на сензора трябва да не се превишава препоръчителната макс преключваща мощност.

Не е препоръчва сензорът да се използва за управление на луминесцентни лампи. Честото включване и изключване може да намали живота на лампата.

Сензорът е предназначен за монтаж във хоризонтално положение върху неподвижни повърхности. Избягвайте монтирането в зони с големи температурни амплитуди – в близост до климатизи или отоплителни уреди.

**Инсталиране**

1. Изключете електрохраняването.

2. Развийте винтовете на клемите, свържете кабелите към съответните контактори и затегнете винтовете.

3. Тествайте работата на сензора.

4. Придържайки с ръка щипките на сензора в изправено положение, го пхнете в монтажния отвор.

**Тестване работата на сензора**

1. Преди да включите електрохраняването, завъртете копчето TIME в посока, обратна на часовниковата стрелка до min, а копчето LUX по посока на часовниковата стрелка към символа ☀.

2. Включете електрохраняването и оставете сензора поне за 30сек за да влезе в работен режим. Ако няма движение в обхвата на действие на сензора, свързаната лампа ще изгасне след 7~13сек.

3. За да тествате чувствителността на сензора към външната осветеност, завъртете копчето LUX в посока, обратна на часовниковата стрелка до положение ☾. Лампата спира да работи дори при движение в обхвата на действие на сензора.

4. Ако сензорът бъде покрит с текстилна кърпа или друг непрозрачен материал, лампата ще светне и след 7~13sec ще изгасне.

**Възможни причини за смущения в работата на сензора.**

➤ Лампата не светва:

a. Проверете захранването и свързването.

b. Проверете дали лампата не е повредена.

c. Проверете правилно ли е зададена чувствителността на сензора към външната осветеност.

➤ Сензорът не реагира нормално:

a. Проверете дали пред сензора няма предмети.

b. Проверете дали температурата в помещението не е твърде висока.

c. Проверете дали движещият се обект е в обсега на действие на сензора.

d. Проверете дали височината, на която е инсталиран сензора, е в рамките на препоръчителната.

➤ Сензорът не изключва лампата:

a. Проверете дали в обсега на сензора няма движещ се обект.

b. Проверете дали копчето TIME не е оставено в позиция max.

c. Проверете захранването.

d. Уверете се, че в обхвата на сензора няма работещ климатик или друго отоплително тяло.

**Запазване на чистотата на околната среда:**

1. Моля, извъряйте елементите на опаковката разделно в контейнерите, предназначени за съответния материал.

2. Преди да извършите сензора, извадени от експлоатация, се свържете с носителя/ доставчика или следвайте инструкциите на организациите, занимаващи оползотворяване на отпадъците във вашия регион.

**Отнася се до изделията, означени със символ WEEE (зачертан контейнер за отпадъци):**

1. Означението WEEE посочва необходимост от разделно събиране на отпадъците от електронно и електрическо оборудване.

2. Така означените продукти не трябва да се изхвърлят в стандартните контейнери заедно с останалите видове отпадъци.

3. Тези продукти могат да се окажат вредни за околната среда и затова изискват специални форми на преработка, възстановяване, рециклиране и неутрализиране.

**EN** **Motion sensor MOON SR36 (code 003075)**

Appliance mounting should be done by qualified electrician according to this manual.

Please, keep the instruction.

**Product characteristics:**

Detection Range: 360°

Power supply: 220V-240VAC, 50Hz

Max rated load: 1200W (220V-240VAC)

Detection distance: max 6m (<24°C)

Installation height: 2.2~4m

Ambient temperature: -20~+40°C

Time delay: 10sec - 7min (adjustable)

Ambient light: 3-2000LUX (adjustable)

Index of protection: IP20

Power consumption: 0,45W (work mode)/ 0,1W (stand by)

Mounting hole: ø65mm

**Common notes and information**

Performing any activity with the power supply on constitutes potential hazard of electric shock. Prior to mounting, power supply must be switched off by using the main switch.

Rated max load should be respected when connecting the sensor.

Sensor is recommended not to be used for fluorescent lamps control. Frequent switch on/off may shorten lamp life.

The sensor is designed for horizontal mounting of non-movable surfaces. Avoid installation near areas with great temperature variations – close to air-conditioners or heaters.

**Installation**

1. Switch off power supply.

2. Loosen terminal block screw, connect the corresponding wires and tighten the screws of terminal block.

3. Test the sensor.

4. While holding the springs with hand, insert the sensor body in the mounting hole.

**Testing the sensor**

1. Before switching power supply on,turn TIME knob anticlockwise to min and the LUX knob clockwise to ☀.

2. Switch power on and leave sensor at least 30 sec to get in work mode. In there is no movement in sensor detection area, lamp will be turned-off in 7~13sec.

3. To test ambient light sensitivity, turn LUX knob anticlockwise to ☾. The lamp will not be switched off even by movement in detection area.

4. If the sensor is covered with a cloth or other non-transparent material, lamp will be switched on and in 7~13sec switched off.

**Possible reasons for sensor malfunctions**

➤ The lamp does not switch on:

a. Please check the power and load connect is correct.

b. Check if the load is good.

c. Check if the working light corresponds to the ambient light.

➤ The sensitivity is poor:

a. Please check if there is hinder in front of the detection window to effect receiving the signals.

b. Please check if the ambient temperature is too high.

c. Please check if the signals source is in the detection fields.

d. Please check if the installation height corresponds to the height showed in the instruction.

➤ The sensor can't shut the load automatically:

a. Check if there are continual signals in the detection fields.

b. Check if the time delay is set to the longest.

c. Check if the power corresponds to the instruction.

d. Check if the temperature change obviously nears the sensor, such as air condition or central heating etc.

**Keep the environment clean:**

1. Please dispose all the package elements separately into the appropriate corresponding material containers.

2. Before disposing the sensor taken out of operation, contact the seller/ importer or refer to the guidelines of your local environment protection organizations.

**Applies to the products labeled WEEE (crossed out waste bin):**

1. WEEE label signifies the necessity of selective collection of waste electric and electronic equipment.

2. The products thus marked must not be disposed of to the standard waste bins together with other types of waste.

3. Such products may be environmentally harmful and require special forms of processing, recovery, recycling and neutralization.

**DE** **Bewegungssensor MOON SR36 (Code 003075)**

Die Montage des Gerätes ist von einem Elektrofachmann gemäß dieser Anleitung durchzuführen.

Bitte halten Sie die Anweisung.

**Produkteigenschaften:**

Erfassungsbereich: 360 °

Spg.Versorgungsteil: 220V-240VAC, 50Hz

Maximale Belastung: 1200W (220V-240VAC)

Erfassungsbstand: max 6m (<24 °C)

Einbauhöhe: 2,2 ~ 4m

Umgebungstemperatur: -20 ~ +40 °C

Zeitverzögerung: 10sec - 7min (einstellbar)

Umgebungslicht: 3-2000LUX (einstellbar)

Stützklasse: IP20

Leistungsaufnahme: 0,45W (Arbeitsmodus) / 0,1W (Standby)

Montagebohrung: ø65mm

**Allgemeine Hinweise und Informationen**

Die Durchführung jeglicher Tätigkeiten mit der Stromversorgung stellt eine potentielle Gefahr eines elektrischen Schlags dar. Vor der Montage muss die Stromversorgung mit dem Hauptschalter ausgeschaltet werden. Die Nennbelastung sollte beim Anschluss des Sensors beachtet werden.

Der Sensor darf nicht für die Kontrolle von Leuchtstofflampen verwendet werden. Häufiges Ein- und Ausschalten kann die Lebensdauer der Lampe verkürzen.

Der Sensor ist für die horizontale Montage von unbeweglichen Flächen ausgelegt. Vermeiden Sie die Installation in der Nähe von Bereichen mit großen Temperaturschwankungen - in der Nähe von Klimaanlage oder Heizungen.

**Installation**

1. Spannungsversorgung ausschalten.

2. Klemmenblockschraube lösen, entsprechende Drähte anschließen und Schrauben der Klemmleiste anziehen.

3. Den Sensor prüfen.

4. Während Sie die Federn mit der Hand halten, setzen Sie den Sensorkörper in das Montageloch ein.

**Prüfung des Sensors**

1. Bevor Sie die Stromversorgung einschalten, drehen Sie den TIME - Knopf gegen den Uhrzeigersinn auf min und den LUX - Knopf im Uhrzeigersinn auf.

2. Schalten Sie das Gerät ein und lassen Sie den Sensor mindestens 30 Sek. in den Arbeitsmodus. In gibt es keine Bewegung im Sensor-Erfassungsbereich, Lampe wird in 7 ~ 13sec ausgeschaltet.

3. Um die Umgebungslichtempfindlichkeit zu testen, drehen Sie den LUX-Knopf gegen den Uhrzeigersinn. Die Lampe wird auch bei Bewegung im Erfassungsbereich nicht ausgeschaltet. 4. Wenn der Sensor mit einem Tuch oder einem anderen nicht transparenten Material bedeckt ist, wird die Lampe eingeschaltet und in 7 ~ 13 Sekunden ausgeschaltet.

**Mögliche Ursachen für Sensorstörungen**

➤ Die Lampe schaltet sich nicht ein:

a. Überprüfen Sie die Stromversorgung und die Last ist richtig angeschlossen.

b. Prüfen Sie, ob die Last gut ist.

c. Prüfen Sie, ob das Arbeitslicht dem Umgebungslicht entspricht.

➤ Die Empfindlichkeit ist schlecht:

a. Bitte prüfen Sie, ob es vor dem Erfassungsfenster behindert wird, die Signale zu empfangen.

b. Überprüfen Sie, ob die Umgebungstemperatur zu hoch ist.

c. Überprüfen Sie, ob sich die Signalquelle in den Erkennungsbereich befindet.

d. Bitte prüfen Sie, ob die Einbauhöhe der in der Anleitung angegebenen Höhe entspricht.

➤ Der Sensor kann die Last nicht automatisch schließen:

ein. Prüfen Sie, ob in den Erfassungsfeldern ständig Signale vorhanden sind.

B. Überprüfen Sie, ob die Zeitverzögerung auf die längste Zeit eingestellt ist.

C. Prüfen Sie, ob die Stromversorgung der Anweisung entspricht.

D. Überprüfen Sie, ob sich die Temperaturänderung offensichtlich dem Sensor nähert, z. B. Klimaanlage oder Zentralheizung usw.

**Halten Sie die Umwelt sauber:**

1. Bitte entsorgen Sie alle Verpackungselemente separat in die entsprechenden entsprechenden Behälter.

2. Wenden Sie sich vor der Entsorgung des Sensors an den Verkäufer / Importeur, oder wenden Sie sich an die Richtlinien der örtlichen Umweltschutzorganisationen.

**Gilt für die Produkte WEEE (durchgestrichener Abfallerimer):**

1. WEEE-Zeichnung bedeutet die Notwendigkeit einer selektiven Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten.

2. Die so gekennzeichneten Erzeugnisse dürfen nicht zusammen mit anderen Abfällen in die üblichen Abfallbehälter entsorgt werden.

3. Solche Produkte können umweltschädlich sein und besondere Formen der Verarbeitung, Verwertung, Recycling und Neutralisierung erfordern.

**FR** **Captreur de mouvement MOON SR36 (code 003075)**

Le montage de l'appareil doit être fait par un électricien qualifié conformément à ce manuel.

Veillez garder les instructions.

**Caractéristiques du produit:**

Plage de détection: 360 °

Alimentation: 220V-240VAC, 50Hz

Charge maximale: 1200W (220V-240VAC)

Distance de détection: max 6m (<24 °C)

Hauteur d'installation: 2.2 ~ 4m

Température ambiante: -20 ~ +40 °C

Temporisation: 10sec - 7min (réglable)

Lumière ambiante: 3-2000LUX (réglable)

Indice de protection: IP20

Consommation: 0,45W (mode de travail) / 0,1W (stand by)

Trou de montage: ø65mm

**Notes et informations communes**

Effectuer toute activité avec l'alimentation électrique constitue un danger potentiel de choc électrique. Avant le montage, l'alimentation électrique doit être coupée à l'aide de l'interrupteur principal.

La charge nominale maximale doit être respectée lors de la connexion du capteur.

Il est recommandé de ne pas utiliser le capteur pour le contrôle des lampes fluorescentes. Un allumage / extinction fréquents peut raccourcir la durée de vie de la lampe.

Le capteur est conçu pour le montage horizontal de surfaces non mobiles. Éviter l'installation près de zones avec de grandes variations de température - près de climatiseurs ou de réchauffeurs.

**Installation**

1. Coupez l'alimentation.

2. Desserrez la vis du bornier, branchez les fils correspondants et serrez les vis du bornier.

3. Den Sensor prüfen.

3. Testez le capteur.

4. Tout en tenant les ressorts à la main, insérez le corps du capteur dans le trou de montage.

**Test du capteur**

1. Avant d'allumer l'alimentation, tournez le bouton TIME dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur min et le bouton LUX dans le sens horaire sur.

2. Mettez l'appareil sous tension et laissez le capteur au moins 30 secondes pour aller en mode de travail. Dans il n'y a aucun mouvement dans la zone de détection de capteur, la lampe sera éteinte dans 7 ~ 13sec.

3. Pour tester la sensibilité à la lumière ambiante, tournez le bouton LUX dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur. La lampe ne sera pas éteinte même en se déplaçant dans la zone de détection.

4. Si le capteur est recouvert d'un tissu ou d'un autre matériau non transparent, la lampe sera allumée et en 7 ~ 13sec éteint.

**Les causes possibles des dysfonctionnements du capteur**

➤ La lampe ne s'allume pas:

a. Veillez vérifier que l'alimentation et la connexion de charge sont correctes.

b. Vérifier si la charge est bonne.

c. Vérifiez si la lumière de travail correspond à la lumière ambiante.

➤ La sensibilité est mauvaise:

a. Veillez vérifier s'il y a un obstacle devant la fenêtre de détection pour recevoir les signaux.

b. Veillez vérifier si la température ambiante est trop élevée.

c. Veillez vérifier si la source des signaux se trouve dans les champs de détection.

d. Veillez vérifier si la hauteur d'installation correspond à la hauteur indiquée dans l'instruction.

➤ Le capteur ne peut pas fermer automatiquement la charge: une. Vérifiez s'il y a des signaux continus dans les champs de détection.

b. Vérifier si la temporisation est réglée sur la plus longue.

c. Vérifiez si la puissance correspond à l'instruction.

d. Vérifier si le changement de température évidemment se rapproche du capteur, tel que l'air conditionné ou le chauffage central etc.

Gardez l'environnement propre:

1. Veillez disposer tous les éléments de l'emballage séparément dans les conteneurs correspondants appropriés.

2. Avant de mettre au rebut le capteur mis hors service, contactez le vendeur / importateur ou consultez les directives de vos organisations locales de protection de l'environnement.

**S'applique aux produits étiquetés WEEE (bac à déchets croisés):**

1. Label WEEE signifie la nécessité de la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques.

2. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés dans les poubelles standard avec d'autres types de déchets.

3. Ces produits peuvent présenter un danger pour l'environnement et nécessiter des formes spéciales de transformation, de valorisation, de recyclage et de neutralisation.

**IT** **Sensore di movimento MOON SR36 (codice 003.075)**

montaggio dell'apparecchio deve essere eseguita da personale qualificato in base a questo manuale.

Si prega di tenere le istruzioni.

**Caratteristiche del prodotto:**

Gamma di rilevamento: 360 °

Alimentazione: 220V-240VAC, 50Hz

Max carico nominale: 1200W (220V-240VAC)

Distanza di rilevazione: 6m max (<24 °C)

Altezza di installazione: 2.2 ~ 4m

Temperatura ambiente: -20 ~ +40 °C

Tempo di ritardo: 10sec - 7 min (regolabile)

luz ambiente: 3-2000LUX (regolabile)

Indice di protezione: IP20

Potenza assorbita: 0,45W (modalità di lavoro) / 0,1W (stand-by)

Foro di montaggio: ø65 mm

**Le note e le informazioni comuni**

L'esecuzione di qualsiasi attività con l'alimentazione elettrica sulla costituisce potenziale pericolo di scossa elettrica. Prima del montaggio, alimentazione deve essere spento utilizzando l'interruttore principale. carico massimo nominale dovrebbe essere rispettato quando si collega il sensore.

Sensore raccomanda di non essere utilizzata per controllare le lampade fluorescenti. interruttore frequente on / off può ridurre la durata della lampada.

3. Dichos productos pueden ser nocivos para el medio ambiente y requieren formas especiales de transformación, recuperación, reciclado y neutralización.

**MK**
**Сензор за движење MOON SR36 (код 003075)**
Апаратот монтажа треба да се направи од страна на квалификуван електричар според овој прирачник.
Во молиме, чувајте го уплатството.
Производ карактеристичен:
Откривање на опсег: 360°
Снабдувачка со електрична енергија: 220V-240VAC, 50Hz
Max оточнети оптоварување: 1200W (220V-240VAC)
Откривање на далечина: max 6m (<24°C)
Инсталација висина: 2.2–4m
Собна температура: -20~+40°C
Времето се одложува: 10sec - 7min (регулирано)
Околна светлина: 3-2000LUX (регулирано)
Индекс на заштита: IP20
Потрошувачка на енергија: 0,45W (работа)/ 0,1W (подготвеност)
Монтажа дупка: ø65mm

**Забеднички белешки и информации**

Вршење на која било активносно за напојување на претставува потенцијална опасност од струен удар. Пред монтажа, напојување мора да се исклучи со помош на главниот прекинувач.

Максимално оптоварување треба да се почитуваат при поврзување на сензор.

Сензор не е препорачливо за се користи за флуоресцентни светилки контрола. Честите вклучување / исклучување може да го скрати векот на сјајлицата.
На сензорот е дизајниран за хоризонтална монтажа на неоподвижни површини.
Изабене инсталација во близина на областите со голем температурни варијации - блиску до климатизери или греалки.

**Инсталација**

2. Олабави клема завртка, поврзете соодветните жици и затегнете ги шrafoвите на терминал блок.

3. Тест сензорот.

4. Додека го држите извори со рака, монтирае сензор тело во монтажа дупка.

**Тестирање на сензорот**

1. Пред да го вклучите напојувањето, свртете го копчето TIME во спротивна насока од стрелките на часовникот до min, а копчето LUX во правец на стрелките на часовникот кон симболот ☀.

2. Вклучете напојувањето и оставете сензорот барем за 30sec за да влезе во работен режим. Ако нема движење во опсегот на сензорот, поврзаната светилка ќе изгасне по 7 ~ 13sec.

3. За да тестирате чувствителноста на сензорот кон надворешната осветленост, свртете го копчето LUX во насока од стрелките на часовникот до полуба ☾. Светлото ќе престане да работи дури и при движење во опсегот на сензорот.

4. Ако сензорот биде покрпен со текстилна ткаенина или друг материјал транспарентно, ламбата ќе светне и по 7 ~ 13sec ќе се изгасне.

**Можни причини за пречки во работата на сензорот**

➢ Ламбата не свети:
a. Проверете напојувањето и поврзувањето.
b. Проверете дали светлото не е оштетена.
c. Проверете правилно ли е поставена чувствителноста на сензорот кон надворешната осветленост.

➢ Сензорот не реагира нормално:

a. Проверете дали постои попречуваат пред откривање на прозорчет за да ефект примок на сигнали.
b. Проверете дали температурата во просторијата не е премногу висока.
c. Проверете дали движещият се обект е в обсега на дејствието на сензор.
d. Проверете дали објектите кои се движат во опсегот на делување на сензорот.

➢ Сензорот не исклучува светлото:

a. Проверете дали има континуирано сигнали за откривање полња.
b. Проверете дали времето одложување е поставено на max.

c. Проверете напојување.
d. Осигурајте се дека во опсегот на сензорот нема работи климатизација или друго греене тело.

**Оддржување на чиста животна средина:**

1. Испраљете ги елементите на опаковката одделно во контејнерите, наменети за соодветниот материјал.
2. Пред да го исфрлите телото (изворот на светлина), изваден од експлоатација, свртете се со увозникот / дистрибутерот или следете ги уптствата на организациите, кои што се занимаваат со преработување на отпадните во вашиот регион.

**Се однесува на производите, означени со симбол WEEE (прецртан контејнер за отпади):**

1. Oznakata WEEE посочува неопходност од одделно собирање на отпадите од електронска и електрична опрема.

2. Така означените производи не треба да се исфрлат во стандардните контејнери заедно со останатите видови на отпади.

3. Тие производи може да бидат штетни за животната средина и затоа се потребни специјални форми на преработување, обновување, рециклирање и неутрализирање.

**HR**
**Осјетник pokreta MOON SR36 (šifra 003075)**

Montaža svjetiljke može obavljati stručne osobe u skladu s ovom uputom.

Molim vas, držite se uputa.

**Značajke proizvoda:**

Djelokrug: 360°

Napon: 220V-240VAC, 50Hz

Max prebacivanje snaga: 1200W (220V-240VAC)

Udaljenost raspon: max 6m (<24°C)

Visina instalacije: 2.2–4m

Temperatura: -20~+40°C

Vrijeme kašnjenja: 10sec - 7min (prilagodljiv)

Vanjska rasvjeta: 3-2000LUX (prilagodljiv)

Stupanj zaštite: IP20

Potrošnja energije: 0,45W (operacija)/ 0,1W (pripravnost)

Otvor za montažu: ø65mm

**Opće napomene i informacije**

Izvođenje bilo kakve akcije na kada je napon potencijal za strujnog udara. Snaga mora biti isključeni prije početka rada. Kod spajanja senzor ne smije prelaziti preporučene max prebacivanje moć.

To se ne preporučuje za korištenje senzora za smanjiti fluorescentne svjetiljke. Česti prebacivanje može smanjiti radni vijek žarulje.

Senzor je dizajniran za ugradnju u horizontalnom položaju na peromituću plohu. Izbjegavajte instalaciju u područjima s velikim temperaturnim razlikama - blizu grijačih tijela ili grijači.

**Instalacija**

1. Isključite napajanje.

2. Otpustite vijke terminala, povezivanje odgovarajuće kabele sklopnika i zategnite vijke.

3. Testirajte rad senzora.

4. Držite ruka Stege senzor uspravno, stavite u montažnom rupom.

**Testiranje performansi senzora**

1. Prije priključivanja kabela za napajanje, okrenite vrijeme u suprotnom smjeru kazaljke na satu da min, a LUX smjeru kazaljke na satu do simbola ☀.

2. Uključite snage i dopustiti senzor barem 30sec duži u pogon. Ako ne postoji pokret unutar opsega senzora spojenog svjetiljke će izaći nakon sedam 7~13sec.

3. Za testiranje senzor чувствителноста vanjske rasviete LUX gumb u smjeru suprotnom smjeru kazaljke na satu na položaj ☾. Svjetiljka prestane raditi, čak i prilikom vožnje u okviru senzora.

4. Ako je senzor prekriven tekstilne tkaninom ili drugim neprozirnim materijalom, lampica će se upaliti i nakon sedam 7~ 13sec odlaži.

**Mogući uzroci smetnji senzora:**

➢ Lampica ne svijetli:
a. Provjerite napajanje i veze.
b. Provjerite da li je postavena чувствителноста на сензорот правилно поставити осјетљивост сензора за ванjsку расvјету.

➢ Сензор не реагира на нормалн:
a. Проверите постоје некакви предмети испред сензора.
b. Уверите се собна температура није превисока.
c. Проверите је ли се креће објект је у склопу рада сензора.
d. Проверите да висина на којој је сензор инсталиран је унутар препоручени.

➢ Сензор не може затворити терет аутоматски:
a. Проверите да сензор је доџи покрети објект.
b. Проверите да тиска TIME остаје у позицији max.
c. Проверите је ли напajање одговара наставе.
d. Проверите се да опсег сензор не ради клима уредај или други грија.

**Одржување чистоџа окоline:**

1. Molimo izbacivati dijelove pakiranja u zasebnim kontejnerima za odgovarajući materijal.
2. Prije nego što bacite tijela (izvor svjetlosti), koji više neće biti u radu, kontaktirajte uvoznika / dobavljača, ili slijedite upute organizacija, koje se bave realizacijom otpadaka u vašem području.

**Односи на производе, који nose simbol WEEE (preцrtан контејнер за смеће):**

1. WEEE oznaka ukazuje na potrebu за одвојено прикључање отпадака електричне и електронике опреме.
2. Така означените производи не треба да се изхврљат в стандардните контејнери заедно с останалите видове

отпадыци. Тако означени производи се не смјују изbacивати у стандардне контејнере укyпно са другим врстама отпадака.

3. Ovi proizvodi mogu ispasti štetni по окоlinу i стога захтејају посебне облике прерађивања, оporавка, рециклирања i неyтрализације.

**SR**
**Сензор pokreta MOON SR36 (код 003075)**

Инсталација светилке се врши од стране надлежног лица,

у складу са овим упутством.

Molim vas, држите упутство.

**Карактеристике производа:**

Обим: 360°

Напон: 220V-240VAC, 50Hz

Max преbacивање моћ: 1200W (220V-240VAC)

Удаљеност опсег: max 6m (<24°C)

Висина инсталације: 2.2–4m

Температура: -20~+40°C

Напон: 220V-240VAC, 50Hz

Max преbacивање снага: 1200W (220V-240VAC)

Удаљеност светло: 3-2000LUX (прилагодљив)

Степен заштите: IP20

Потрошња: 0,45W (операција)/ 0,1W (приправност)

Монтажа рупа: ø65mm

**Опште напомене и информације**

Забржување времена: 10sec - 7min (прилагодљив)

Напредно светло: 3-2000LUX (прилагодљив)

Амбир инсталација: 2.2–4m

Прикључок повезивања сензора не би требало да прелази препоручену максималну снагу преbacивања. Није препоручливо да користите сензор за управљање флуоресцентне лампе. Честе преbacивање може да смањн век лампе.

Сензор је намењен за уградњу у хоризонталном положају на подлогу. Избегавајте инсталацију у областима са великим температурним разликama - близу грејача или грејлице.

**И нсталација**

1. Искључите напajање.

2. Отпустите вијке терминала, повезите одговарајуће каблoве контактора и притегните заврткe.

3. Тестирајте рад сензора.

4. Држите за руку стеге сензор усpravно, убаците га у рупу за монтирање.

**Тестирање перформансе сензора**

1. Пре повезивања напajања, окрените време у супротног смеру смеру казaljке на satu на мин, и LUX дyмге смеру казaljке на satu до симбола ☀.

2. Укључите напajање и оставите сензор најмање 30 секунди да дође у рад. Ако нема кретања у оквиру сензорског повезаног лампе ће изаћи после 7 ~ 13sec.

3. Да бисте тестирали сензор за осветлење спољног чувствителноста ЛУКX дyмгeта у супротног смеру смеру казaljке на satu на положај ☾. Лампа престане да ради чак и када се вози у оквиру сензора.

4. Ако сензор је покривена са платненим крпом или другим непрозирног материјала, лампа ће засветлети и после 7 ~ 13sec угаси.

**Могући узроци смењете сензором.**

➢ Лампица не светли:
a. Проверите напajање и везу.
b. Проверите да лампа није оштeћен.
c. Допазак је правилно подесити осетљивост сензора на спољну расвету.
➢ Сензор не реагује на нормалу:
a. Уверите се да нема предмета испред сензора.
b. Уверите се собна температура није превисока.
c. Проверите да ли покретни објект је у оквиру рада сензора.

d. Проверите да висина на којој је инсталиран сензор је у препоручени.

➢ Сензор не може аутоматски искључити рад:
a. Проверите да ли ће сензор достигне понимемо.
b. Проверите да ли TIME дyмге остаје у позицији max.
c. Проверите напajање.
d. Проверите да ли напajање одговара инструкцији.

**Одржавајте чистошћу животне средине:**

1. Molimo Vas, izbacite делове паковања компоненти у одвојене посуде за сваки посебан материјал.
2. Пре него што изbacите инсталације (извор светлости), који више не раде, обратите се увознику / доbacивачу, или пратите упутства организација, које се баве реализацијом отпадака у вашем региону.

**Односи се на производе, који су маркирани симбол WEEE (прецртан контејнер за смеће):**

1. Oznaka WEEE подalачки потребу да се отпаци електронске и електричне опреме одвојено сакупљају.

2. Производи, маркирани на овакав начин, не смеју се изbacивати у стандардне контејнере заедно са осталим врстама отпадака.

3. Ovakvi производи могу ispasti штетни по човеку окоlinу и стога захтевају посебне обликe третмана, обновљања, рециклирања и елиминације.

**RO**
**Miscarea senzor MOON SR36 (cod 003075)**
Instalarea de iluminat poate fi efectuată de către o persoană competentă, în conformitate cu prezenta instrucțiune.
Vă rugăm să păstrați instrucțiunile de.
**Caracteristici produs:**
Domeniul de aplicare a: 360°
Voltaj: 220V-240VAC, 50Hz
Max comutare de putere: 1200W (220V-240VAC)
Distanța gama: max 6m (<24°C)
Înălțimea de instalare: 2.2–4m
Temperatură: -20~+40°C
Tempul de retenție: 10sec - 7min (reglabil)
Iluminat exterior: 3-2000LUX (reglabil)
Gradul de protecție: IP20
Putere: 0,45W (operație)/ 0,1W (rezervă)
Montare oficiu: ø65mm

**Note generale și Informații**
Efectuarea orice acțiune atunci când tensiunea este potențialul de șoc electric. De alimentare trebuie să fie oprit înainte de a începe munca.

Când conectați senzorul nu trebuie să depășească recomandată de putere maxima de comutare.

Acesta nu este recomandat să utilizeți lămpi fluorescente de senzori de comandat. Comutare frecventă poate reduce durata de viață lămpii.

Senzorul este proiectat pentru instalarea într-o poziție horizontală pe o suprafață staționară. Evitați instalarea în zone cu diferențe mari de temperatură - încălzire sau instalații de încălzire în aer proapere.

Instalare
1. Opriți alimentarea cu energie.

2. Slăbiți suruburile terminale, conectați cablurile adecvate pentru contactoare și străngeți suruburile.

3. Testați funcționarea senzorului.

4. Lipirea unei cleme de mână senzor poziție verticală, introducând-l în orificiul de montare.

**Testarea de performanță a senzorului**

1. Înainte de a conecta sursa de alimentare, rotiți butonul TIME în direcția opusă acelor de ceasornic la simbolul ☀.

2. Porniți de putere și pentru a permite senzorului de cel puțin 30 sec pentru a intra în funcțiune. Dacă nu există nici o mișcare în domeniul de aplicare al lămpii senzor conectat se va stinge după 7~13sec.

3. Pentru a testa senzorul de a чувствителноста iluminat exterior butonul de LUX în direcția opusă acelor de ceasornic pentru a poziționa ☾. Lampa se opreste de lux chiar și atunci când conducții în domeniul de aplicare al senzorului.

4. Dacă senzorul este acoperit cu o pănză sau alt material textil opac, lampa se va aprinde și după 7~13sec se stinge.

**Cauze posibile ale senzorului de interferență.**

➢ Lampa nu se aprinde:
a. Verificați sursa de alimentare și conectare.

b. Verificați dacă lampa nu este deteriorat.

c. Verificați dacă lumina de lucru corespunde luminii ambientale.

➢ Senzorul nu răspunde la normal:
a. Asigurați-vă că nu există obiecte în fața senzorului.

b. Asigurați-vă că temperatura camerei nu este prea mare.

c. Verificați dacă obiectul în mișcare este în domeniul de aplicare al funcționării senzorului.

d. Verificați dacă înălțimea la care este instalat senzorul este recomandată în cadrul.

➢ Senzorul nu poate oprii în mod automat de sarcină:
a. Verificați dacă senzorul va ajunge la un obiect în mișcare.

b. Verificați dacă butonul TIME este lăsat în poziția max.

c. Verificați alimentarea cu tensiune.

d. Asigurați-vă că domeniul de aplicare al senzorului de lucru nr de aer condiționat sau de încălzire a aile.

**Păstrarea curățeniei mediului înconjurător:**

1. Vă rugăm să așezați elementele ambalajului separat, în containerele destinate materialului respectiv.

2. Înainte anunțării corpurilor de iluminat (sursei de lumină) scoase din exploatare, luați legătura cu importatorul / livratorul sau urmați instrucțiunile organizațiilor din regiunea Dumneavoastră, care se ocupă cu valorificarea deșeurilor.

3. Aceste produse pot fi dăunătoare mediului înconjurător și de aceea necesită un mod de prelucrare special, de restabilire, reciclare și neutralizare.

Érkezélesi tartomány: 360 °

Tápegység: 220V-240VAC, 50Hz

Max terheléssel: 1200W (220V-240VAC)

Érkezélesi távolság: max 6m (<24 °C)

Szerelési magasság: 2.2 ~ 4m

Környezeti hőmérséklet: -20 ~ +40 °C

Késletetés: 10 mp - 7min (állítható)

Megvilágítás: 3-2000LUX (állítható)

Index védelem: IP20

Fogyasztás: 0,45W (munka mód) / 0,1W (készenléti)

Szerelésnyílás: ø65mm

**Közös jegyzetek és információk**
Végző olyan tevékenységet a tápegységet jelent potenciális veszélyt az áramütés veszélye. Szereles előtt, tápegységet kell kikapcsolható a főkapcsolóval.
Névéleg max terhelést kell tartani, amikor csatlakoztatja a szenzort.

Az érzékelő nem ajánlott használni fénycsövek ellenőrzés. Gyakori be- / kikapcsolás lerövidítheti a lámpa élettartamát.

A szenzor a vízszintes felszereléshez nem mozgatható felületek. Kerülje szereléséhez- területet nagy hőmérséklet-ingadozások - közel légkondicionálók vagy fűtőtestek.

1. Kapszolja ki a tápfeszültséget.

2. Lazítsa kapocs csavar, csatlakoztassa a megfelelő vezetékeket, és a csavarokat a sorkapocs.

3. Vizsgáljuk meg az érzékelőt.

4. Miközben a rugók vízszint be az érzékelő test szerelőfuratba.

**Testelés az érzékelő**

1. Mielőtt kápcsolóüzemű tápegység, kapszolja idő gomb óramutató járásával ellentétes irányban, a min és a LUX gomb jobbra.

2. Kapszolja be, és hagyja érzékelő legalább 30 másodpercig, hogy menjen a munka jellegelőt függően. Ebben nincs mozgás érzékelő érzékelési területen, lámpa kerül kikapcsolt 7 ~ 13sec.

3. A vizsgálat környezeti fényérzékenység, viszont LUX gombot óramutató járásával ellentétes irányba. A lámpa nem kapszol ki még mozgás érzékelési területen.

4. Ha az érzékelőt borkított ruhával vagy egyéb nem átlátszó anyagból, lámpa bekapcsol és a 7 ~ 13sec kikapcsol.

**Lehetséges okok érzékelő meghibásodik**

➢ A lámpa nem kapszol be:

a. Kérjük, ellenőrizze a hálózati és a terhelés csatlakozni helyes.

b. Ellenőrizze, hogy a terhelés jó.

c. Ellenőrizze, hogy a munka könnyű megfelel a környezeti fény.

➢ Az érzékenység gyenge:

a. Kérjük, ellenőrizze, hogy van akadályozzák előtt az észlelési ablak, hogy hatása a vételnél.

b. Kérjük, ellenőrizze, ha a környezeti hőmérséklet túl magas.

c. Kérjük, ellenőrizze, hogy a jelek forrása az érzékelési mezőket.

d. Kérjük, ellenőrizze, hogy a szerelési magasság megfelel a magasság mutatótt az utasítást.

Nazivna nosilnost je treba upoštevati pri priključitvi senzorja. Senzor ni priporočljivo uporabljati za fluorescenčno kontrolno svetilke. Pogosta stikalo za vklop / izklop lahko skrajša življenjsko dobo žarnice.

Senzor je namenjen za horizontalno vgradnjo brez premičnih površin. Izogibajte namestitvev v bližini območja z velikim temperaturnim razlike - v bližini klimatske naprave ali grelniki. **Namestitvev**

- Izklopite napajanje.
- Odvijte vijaka vrstne sponke priključite ustrezne kable in privijte vijake terminalske bloka.
- Preizkusite senzor.
- Držite vzmeti s strani vstavite telo senzorja v montažno luknjo.

**Testiranje senzor**

- Pred vklopom napajanja na zavijemo TIME gumb v nasprotni smeri MIN in gumb LUX v smeri urinega kazalca.
- Stikalo vklop in pusitve senzor vsaj 30 sekund, da gredo v načinu dela. V ni gibanje v območju zaznavanja senzorja, bo svetilka obrnjn-off v 7. ~ 13sec.
- Za testiranje občutljivost osvetljenosti, zavijemo LUX gumb nasprotni smeri urnega kazalca. Svetilka se ne izklopi tudi po gibanju v območju zaznavanja.
- Če je senzor pokrita s tkanino ali drugim neprozornega materiala, bo svetilka vklopljen in v 7 ~ 13sec izklopi.

**Možni razlogi za senzorskih ovakr**

- Žarnica ne vklopi:
- Prosimo, preverite moč in obremenitev povezavo, je pravilna.
  - Preverite, če je tovor dobro.
  - Preveri, če je delovna luč ustreza sobni svetlobi.
- Občutljivost je slaba:
- Samo preveri, če je ovira pred oknom detekcije za izvedbo prejema signale.
  - Preverite, če je temperatura okolice previsoka.
  - Preverite, če je vir signala je na področju odkrivanja.
  - Preverite, če je vgradna višina ustreza višina pokazala v navodilih.

➤ Senzor ne more samodejno zapre obremenitev:

- Preverite, če so nenehno signali na področju odkrivanja.
- Preverite, ali je časovni zamik nastavljen na najdaljši.
- Preverite, ali je moč ustreza navodilu.
- Preverite, ali je sprememba temperature očitno bliža senzor, kot klimo ali centralno ogrevanje itd

**Ohranjanje čistega okolja:**

- Prosimo, da vse pakete elemente ločeno v ustreznih ustreznih materialnih posadah.
- Preden zavržete tipalo vzame iz obratovanja, se obrnite na prodajalca / uvoznika ali se sklicivati na smernice svojih lokalnih organizacij za varstvo okolja.

**Velja za izdelke z oznako WEEE (prečrtan koš za odpadke):**

- WEEE oznaka pomeni potrebo po ločenem zbiranju odpadne električne in elektronske opreme.
- Tako označeni izdelki ne smejo odlagati na standardne posode za odpadke, skupaj z drugimi vrstami odpadkov.
- Takšni proizvodi so lahko škodujejo okolju in potrebujejo posebne oblike obdelave, predelave, recikliranja in nevtralizacijo.

## SK Pohybový senzor MOON SR36E (kód 003075)

Montáž zariadenia by malo byť vykonané len kvalifikovaný elektrikár v súlade s týmto návodom.

Prosím, majte inštrukcie.

**Charakteristika produktu:**

Rozsah detekcie: 360 °  
Napájanie: 220V-240VAC, 50Hz  
Max menovitá zafarženie: 1200W (220V-240VAC)  
Detekčná vzdialenosť: max 6 m (<24 °C)  
Inštalčná výška: 2,2 ~ 4m  
Okolité teplota: -20 ~ +40 °C  
Časové oneskorenie: 10 s - 7 min (nastaviteľná)  
Okolité osvetlenie: 3-2000LUX (nastaviteľná)  
Index ochrany: IP20  
Príkón: 0,45W (pracovný režim) / 0,1W (stand by)  
Montážny otvor: Ø65mm

**Spoločné poznámky a informácie**

Vykonačvaním akékoľvek činnosti s napájaním na predstavuje potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Pred montážou napájanie je nutné vypnúť pomocou hlavného vypínača.

Menovitá nosnosť je potrebné rešpektovať pri pripojení senzora.

Snímač sa neodporúča používať pre žiarivkové kontrolky. Časť zapnutie / vypnutie môže skrátiť životnosť lampy.

Snímač je určený pre vodovodné montáže bez pohyblivých plôch. Vyhnite sa inštalácii v blízkosti oblastí s veľkými výkyvmi teplot - v blízkosti klimatizačných alebo vykurovacích telies.

**inštalácia**

- Vypnite napájanie.
- Uvoľnite svorkovnice skrutky, pripojte zodpovedajúce vodiče a utiahnuť skrutky svorkovnice.

3. Otestujte senzor.

4. Kým pramene s rukou, vložte telo do montážneho otvoru.

**Testovanie snímača**

- Pred zapnutím napájania, otočte gombíkom TIME proti smeru hodinových ručičiek min a LUX smeru hodinových ručičiek pre.
- vypínača a nechajte senzor aspoň 30 sekúnd ísť do pracovného režimu. Vo nie je žiadny pohyb v oblasti detekcie senzora, bude lampa byť otočený-off v 7 ~ 13sec.
- Ak chcete otestovať citivosť okolitého svetla zapnúť LUX gombík proti smeru hodinových ručičiek. Lampa nebude vypnutý aj pri pohybe v detekčnej oblasti.
- Ak je snímač pokrytý látkou ani inými nepriehľadným materiálom, bude kontrolka zapnutá a 7 ~ 13sec vypnutý.

**Možné príčiny poruchy snímačov**

➤ Lampa nezapne:

- Skontrolujte napájanie a zafarženie pripojenia je správne.
- Skontrolujte, či je zafarženie je dobrá.
- Skontrolujte, či je pracovné svetlo zodpovedá okolitého svetla.

➤ Citivosť je zlý:

- Skontrolujte, či je prekážkou v prednej časti okna detekcie pre uskutočnenie prijímania signálov.
- Skontrolujte, či je okolitá teplota príliš vysoká.
- Skontrolujte, či je zdroj signálu je v detekčných poliach.
- Prosím, skontrolujte, či je stavebná výška zodpovedá výške ukázala, v inštrukcii.

➤ Snímač nemožno automaticky vypne záťaž:

- Skontrolujte, či existuje neustále signály detekčných políach.
- Skontrolujte, či je časové oneskorenie je nastavená na najdlhšej.
- Skontrolujte, či je sila zodpovedá pokynu.
- Skontrolujte, či je zmena teploty zrejme bliži senzor, ako je klimatizácia alebo kúrenie atď

**Dbať na čistotu prostredia:**

- zlikvidujte všetky balíky prvky oddelene do príslušných zodpovedajúcich materiálových kontajnerov.
- Pred likvidáciou senzor vyradená z prevádzky, obráťte sa na predajcu / dovozcu alebo odkážu na usmernenia svojich miestnych organizácií na ochranu životného prostredia.

**Sa vzťahuje na výroby označené WEEE (prečrtnutá poznámka):**

- WEEE štítko znamená nutnosť triedeného zberu odpadu elektrických a elektronických zariadení.
- Výrobky označené teda nesmie byť likvidovaný na štandardnej odpadkové koše spolu s inými druhmi odpadov.
- Tieto produkty môžu byť škodlivé pre životné prostredie a vyžadujú osobitné formy spracovania, recyklovania a neutralizáciu.

## RU Датчик движения MOON SR36 (шифр 003075)

Установка светильников может быть выполнена компетентным лицом в соответствии с настоящей инструкцией.

Пожалуйста, имейте инструкцию.

**Особенности продукта:**

Область: 360°  
Напряжение: 220V-240VAC, 50Hz  
Max номинальная нагрузка: 1200W (220V-240VAC)  
Дальность: max 6m (<24°C)  
Высота установки: 2.2~4m  
Температура: -20~+40°C  
Время удерживания: 10sec - 7min (регулируемый)  
Наружное освещение: 3-2000LUX (регулируемый)  
Степень защиты: IP20  
Потребление: 0,45W (операция) / 0,1W (резервный)  
Монтажные отверстия: Ø65mm

**Общие замечания и информация**

Выполнение любых действий, когда напряжение потенциал для поражения электрическим током. Питание должно быть выключено перед началом работы. При подключении датчика не должна превышать рекомендуемую максимальная мощность переключения. Не рекомендуется использовать датчик управления люминесцентными лампами. Частое переключение может снизить срок службы лампы.

Датчик предназначен для установки в вертикальном положении на неподвижной поверхности. Избегайте установки в местах с большими перепадами температур - вблизи кондиционеров и обогревателей.

**Установка**

- Выключите питание.
- Ослабьте винты клемм, подключите соответствующие кабели к контакторам и затянуть винты.
- Проверьте работу датчика.
- Придерживаясь рукой зажимаем датчик в вертикальном положении, вставьте его в монтажное отверстие.

**Тестирование производительности датчика**

- Перед подключением питания, поверните ручку TIME в противоположном направлении по часовой стрелке мин, а LUX часовой стрелке до символа ☼.

2. Включите питание и позволяют датчика по крайней мере 30sec, чтобы прийти в эксплуатацию. Если нет движения в рамках подключенного датчика лampa погаснет после 7 ~ 13sec.

3. Чтобы проверить датчик чувствительности внешнего регулятора освещения LUX в противоположном направлении по часовой стрелке в положение ☼. Lampa перестает работать даже при движении в рамках датчика..

- Если датчик покрыта текстильной тканью или другим непрозрачным материалом, лampa загорится, и после 7 ~ 13sec уходит.

**Возможные причины помех датчиком.**

➤ Lampa не горит:

- Проверьте источник питания и подключение.
- Убедитесь, что лampa не повреждена.
- Проверить правильность настройки чувствительности датчика внешней освещенности.
- Датчик не реагирует на нормальные:

➤ Убедитесь, что нет предметов в передней части датчика.

- Убедитесь, что температура в помещении не слишком высокая.
- Проверьте, есть ли движущийся объект в сфере датчика.
- Убедитесь, что высота, на которой установлен датчик находится в пределах рекомендуемых.

➤ Датчик не может закрыть нагрузку автоматически::

- Убедитесь, что датчик будет достигать движущегося объекта.
- Убедитесь, что TIME кнопки остается в максимальное положение.
- Проверьте питание.
- Убедитесь, что сфера датчик не работал кондиционер или другой обогреватель.

**Следи за чистой окружающей среды:**

- Выбрасывая упаковки, следует произвести отбор элементов и выбросить их в отдельные, соответствующие контейнеры для отбросов.
- Перед выбрасыванием изделия (источника света), эксплуатация которого прекращена, свяжитесь с продавцом или следуй указаниям организаций, занимающихся очисткой или охранойокружающей среды в вашем регионе.

**Касається изделий обозначенных символом WEEE (перечеркнутый цветной контейнер для отбросов):**

- Означение WEEE указывает на необходимость селективного сбора использованного электронного и электрического оборудования.
- Так обозначенные изделия нельзя выкидывать вместе с обычным мусором и другими отбросами.
- Такие изделия могут быть вредны для окружающей среды и требуют специального способа переработки, регенерации, рециркуляции и обезвреживания.

## ALB Lēvizija senzor MOON SR36 (kod 003075)

Instalimi i luminaire mund të kryhet nga një person kompetent në pajtim me këtë udhëzim.

Ju lutem mbani udhëzime.

**Karakteristikat e produktit:**

Gama zbulimit: 360°  
Tension: 220V-240VAC, 50Hz  
Max ngarkesë të vlerësuarat: 1200W (220V-240VAC)  
Distanca zbulimit: max 6m (<24°C)  
Lartësia e instalimit: 2.2-4m  
Temperaturë: -20~+40°C  
Ora mbajtjes: 10sec - 7min (i rregullueshëm)  
Ndriçimi i jashtëm: 3-2000LUX (i rregullueshëm)  
Shkalla e mbrojtjes: IP20  
Konsumi i energjisë: 0,45W (punojnë regjim) / 0,1W (sehir)  
Vrimë në rritje: Ø65mm

**Shënime të përbashkëta dhe informacione**

Kryerjen e ndonjë veriprimitari me furnizimin me energji elektrike mbi përbën trezik potencial nga shoku elektrik. Para rritje, furnizimi me energji elektrike duhet të jetë i fikur duke përdorur kaloni kryesor. Vlerësuar me ngarkesa max duhet të respektohen kur lidh sensor.

Sensor është e rekomandueshme të mos të përdoret për kontrollin e llambat fluoeshente. Kaloni shpeshta on / off mund të shkurtojnë jetën llambë.

Sensor është projektuar për montimin vertikale e jo-të luajtshme sipërfaqe. Shmangni instalimin pranë zonave me temperatura variazione të mëdha - të afërt me-ajër të kondicionuar apër ngrohje.

**Instalimi**

- Kaloni off furnizimit me energji elektrike.
- Liroj bilok terminalni vidë, të lidhë telat përkatëse dhe do të forcojë vidë e bilokut terminal.
- Testi sensor.
- Ndërsa mbajnë burimet me dorë, të futur në trupin sensor në vrimë në rritje.

**Testimi sensor**

- Para se të lidh furnizimin me energji elektrike, të kthehet pullën kohë në drejtim të kundërt të akrepave të sahitat në min,dhe LUX çelës clockwise në simbol ☼.

2. Kaloni pushtet mbi dhe të lënë të paktën 30 sec sensor për të shkuar në mënyrë të punës. Në nuk ka lëvizje në zonën e zbulimit sensor, Drita do të jetë kthyer-off në 7 ~ 13sec.

- Për të provuar ndjeshmërinë ambientit të lehta, të kthehet LUX çelës anti-clockwise për të ☼. Drita nuk do të fikur edhe nga lëvizja në zonën e zbulimit.
- Nëse sensor është e mbuluar me një leckë apo të tjera jo-materiale transparente, lampa do të hapur dhe në 7 ~ 13sec fiket.

**Arsyet e mundshme për malfunction sensor.**

➤ Lampa nuk kaloni në:

- Ju lutem kontrolloni fuqinë dhe lidhja ngarkesës është e saktë.
- kontrolloni nëse ngarkesa është e mirë.
- kontrolloni nëse drita punuar korrespondon me dritë të ambientit.

➤ Ndjeshmëria është e varfër:

- Ju lutem kontrolloni nëse ka pengojnë në frontin e dritares zbulimit për efekt marrjen e sinjaleve.
- Ju lutem kontrolloni nëse temperatura e ambientit është shumë i lartë.
- Ju lutem kontrolloni nëse burimi sinjale është në fushën e zbulimit.

d. Ju lutem kontrolloni nëse lartësia instalimi korrespondon me lartësi tregoi në udhëzim.

➤ Sensor nuk mund të mbyllet ngarkesën automatikisht:

- kontrolloni nëse ka sinjale të vazhdueshme në fushat e zbulimit.
- kontrolloni nëse vonesa koha është vendosur të gjatë.
- kontrolloni nëse pushteti korrespondon me udhëzim.
- kontrolloni nëse ndryshimi i temperaturës padyshim nears sensor, të tilla si gjendjen e ajrit ose të ngrohjes qendrore etj.

**Mbajtja e pastër e ambientit:**

- Ju lutem, kur i hidheni elementet, ndajeni sipas koshave të mbeturinave.
- Perpara se të hidheni prozhektorin (burim ndricues), që nuk perdoret me, lidheni me importuesin/furnizuesin ose permbajtun instruksionet e organizateve, qe merren me mbeturinat ne zonen tuaj.

**Kjo është per produktet qe kane simbole WEEE (koshi i mbeturinave i shenuar):**

- Simboli WEEE shpreh nevojën per mbledhjen e ndare te mbeturinave qe vijne nga produktet elektronike dhe elektrike.
- Produktet qe permbajne kete simbol nuk duhet te hidhen ne çfaredo kosh te mbeturinave bashke me plehrat te tjera.
- Keto produkte mund te jene te rrezikshme per ambientin e jashtem dhe per kete arsye nevojten nga një perpunim specializuar, shërim dhe neutralizim.

## GR O αισθητήρας κίνησης MOON SR36 (κωδικός 003075)

Εγκατάσταση του φωτιστικού μπορεί να πραγματοποιηθεί από αρμόδιο πρόσωπο σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

Παρακαλού κρατήστε τις οδηγίες.

**Χαρακτηριστικά Προϊόντος:**

Πεδίο εφαρμογής της: 360°  
Δυναμικό: 220V-240VAC, 50Hz  
Max μεταγωγής: 1200W (220V-240VAC)  
Απόσταση οριζ: max 6m (<24°C)  
Υψος εγκατάστασης: 2.2-4m  
Θερμοκρασία: -20~+40°C  
Χρόνος συγκράτησης: 10sec - 7min (ρυθμιζόμενο)  
Εξωτερικός φωτισμός: 3-2000LUX (ρυθμιζόμενο)  
Βαθμός προστασίας: IP20  
Κατανάλωση ισχύος: 0,45W (λειτουργία) / 0,1W (Αναμονή)  
Τύπος: Ø65mm

**Γενικά Στοιχεία και Πληροφορίες**

Εκτελέστε οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με το πότε η τάση είναι η δυνατότητα για ηλεκτροπληξία. Η παροχή ρεύματος πρέπει να είναι εκτός λειτουργίας πριν την έναρξη των εργασιών. Κατά τη σύνδεση του αισθητήρα δεν πρέπει να υπερβάνη η συνιστώμενη μέγιστη ικανότητα μεταγωγής. Δεν συνιστάται η χρήση του αισθητήρα διαχείρισης των λαμπτήρων φθορισμού. Η συχνή εναλλαγή μπορεί να μειώσει την διάρκεια ζωής της λάμπας.

Ο αισθητήρας έχει σχεδιαστεί για τοποθέτηση σε κατακόρυφη θέση σε μία σταθερή επιφάνεια. Αποφύγετε την εγκατάσταση σε περιοχές με μεγάλες διακυβερ θερμοκρασίας - κοντά σε εστίες θέρμανσης ή θέρμανσης.

**Εγκατάσταση**

- Σβήστε.
- Χαλαρώστε τις βίδες των ακροεκτών, συνδέστε τα κατάλληλα καλώδια για επαφές και σφίξτε τις βίδες.
- Δοκιμαστέ η λειτουργία του αισθητήρα.
- Κολλήστε ένα σφαικτύριων του αισθητήρα σε όρθια θέση, τοποθετήστε το μέσα στην τρύπα.

**Δοκιμές απόδοσης του αισθητήρα**

- Πριν από τη σύνδεση της τροφοδοσίας, γυρίστε το διακόπτη TIME προς την αντίθετη κατεύθυνση προς τα δεξιά για να λεπτό, και ένα κουμπί LUX δεξιόστροφα στο σύμβολο ☼.

2. Ενεργοποιήστε την ισχύ και επιτρέπουν του αισθητήρα τουλάχιστον 30sec για να τεθεί σε λειτουργία. Αν δεν υπάρχει κίνηση εντός του πεδίου εφαρμογής του συνδεδεμένου αισθητήρα λυχνία θα σβήσει μετά από 7~13sec.

3. Για να δοκιμαστέ τον αισθητήρα για εξωτερικό φωτισμό χυμνιστελνστοnsta κομβίο LUX στην αντίθετη κατεύθυνση προς τα δεξιά στη θέση ☼. Λάμπα σταματάει να λειτουργεί ακόμη και κατά την οδήγηση εντός του πεδίου εφαρμογής του αισθητήρα.

4. Εάν ο αισθητήρας καλύπτεται με υφασμάτινο πανί ή άλλο αδιαφανές υλικό, ο λαμπτήρας θα ανάψει και μετά από 7 ~ 13sec σβήσει.

**Πιθανές αιτίες του αισθητήρα παρεμβολής.**

➤ Η Λάμπα δεν ανάβει:

- Ελέγξτε την τροφοδοσία και σύνδεση.
- Βεβαιωθείτε ότι ο λαμπτήρας δεν είναι κατεστραμμένο.
- Έλεγχος έχει ρυθμιστεί σωστά την ευαισθησία του αισθητήρα στο εξωτερικό φωτισμό.

➤ Ο αισθητήρας δεν ανταποκρίνεται στην κανονική:

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα μπροστά από τον αισθητήρα.
- Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία του διαμέτιου δεν είναι πολύ υψηλή.
- Ελέγξτε αν το κινούμενο αντικείμενο είναι εντός του πεδίου της λειτουργίας του αισθητήρα.
- Ελέγξτε ότι το ύψος στο οποίο ο αισθητήρας εγκαθίσταται είναι μέσα στα οριστώμενα.

➤ Δεν αποκλείει αισθητήρα φωτός:

- Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας θα φτάσει σε ένα κινούμενο αντικείμενο.
- Ελέγξτε ότι το κουμπί TIME αφήνεται σε θέση max.
- Ελέγξτε την τροφοδοσία.
- Ελέγξτε αν η αλλαγή της θερμοκρασίας πλησιάζει προφανώς τον αισθητήρα, όπως κλιματισμό ή κεντρική θέρμανση κλπ.

**Διατήρηση της καθαρότητας του περιβάλλοντος:**




1. Παρακαλώ, απορρίψτε τα στοιχεία της συσκευασίας χωριστά στα δοχεία, που χαρακτηρίζονται για τον αντίστοιχο υλικό.

2. Πριν από τη διάθεση του φωτιστικού (πηγή φωτός), που δεν λειτουργεί, γίνεται σε επαφή με τον παραπομπητή ή ακολουθήστε τις οδηγίες των οργανισμών που ασχολούνται με την ανάκτηση των αποβλήτων στην περιοχή σας.

**Αναφέρεται σε προϊόντα που φέρουν το σύμβολο των ΑΗΠΕ (δοχείο αποβλήτων):**

- Η οδoση WEEE υποδεικνύει την ανάγκη για χωριστή συλλογή των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
- Εται αυτά τα προϊόντα δεν πρέπει να απορριπνται στα τυποποιημένα εμπορευματοκιβώτια με τα άλλα είδη αποβλήτων.

3. Τα προϊόντα αυτά ενδέχεται να είναι επιβλαβή για το περιβάλλον και κατά συνέπεια απαιτούνται ειδικές μορφές θεραπείας, την ανάκτηση, την ανακύκλωση και την αποβλήτ.

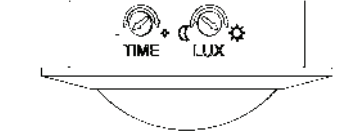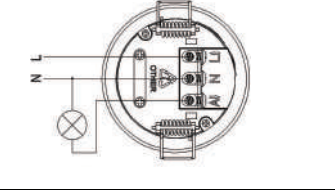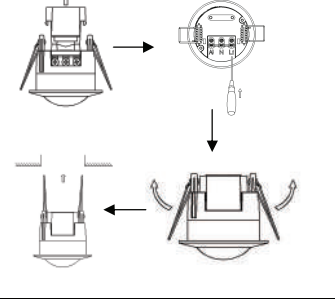

Order Code	Item Reference	Barcode
VIV003075	MOON SR36	3800228020678

Благодарим Ви, че избрахте продукт VIVALUX.  
Thank you for choosing a VIVALUX product.  
Vienen Dank für die Wahl eines VIVALUX Productes.  
Merci d'avoir choisi le produit VIVALUX.  
Grazie per aver scelto un prodotto VIVALUX.  
Gracias por elegir un producto VIVALUX.  
Vi благодариме за изборот производа VIVALUX.  
Hvala na odabiru proizvoda VIVALUX.  
Χwała na izboru VIVALUX proizvoda.  
Vá multumim pentru alegerea produselor VIVALUX.  
Köszönjük, hogy egy VIVALUX termék.  
Děkujeme, že jste si vybral produkt VIVALUX.  
Hvala, ker ste izbrali izdelek VIVALUX.  
Đakujemo, že ste si vybral produkt VIVALUX.  
Спасибо, что выбрали VIVALUX продукт.  
Faleminderit për zgjedhjen e një produkt VIVALUX.  
Σας ευχαριστούμε για την επιλογή VIVALUX προϊόν.

Viva Ltd.

27A Banskо shose Str.

8800 Sliven BULGARIA

